

重機接触防止装置 「パノラマ U」

～取扱説明書～

このたびは、当社製品「パノラマU」をお買い上げいただきまして有難うございます。

この取扱説明書は、製品の正しい使い方や取り付け方、使用上の注意について記載しております。

取扱説明書を最後まで必ずお読み頂き、正しく製品を取付、お使いください。

また、取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように大切に保管してください。

(1) 安全に関する注意事項

記号と意味は次のようになっています。

警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されることを意味します。法律に違反することを意味します。
注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定されることを意味します。また、製品を損傷、故障させる恐れがあることを意味します。

警告

◆「パノラマU」は、運転操作の補助装置として障害物がセンサエリアに入ると電子音により警告を発し、運転者に電子音で注意を促す装置で、注意義務を軽減するものではありません。目視にて周囲の安全を十分確認してください。また、本製品は安全確認の補助器具であり、万一使用中に発生した事故、災害に対して、当社では責任を負いかねます。

警告

◆「パノラマU」を使用する際は、必ず使用前点検を実施し、正常な検知エリア、ブザー、警報出力を動作させ、確実に動作することを確認してください。

警告


◆定期交換部品を定期的に交換してください。使用している部品は長期間の使用中に劣化するものがあり、通常の点検では寿命が推定しにくいものがあります。

注意

◆「パノラマU」は、接触防止感知装置です。
違う目的で使用すると、とりつけた機器の故障やセンサーの誤動作の原因となります。


- ◆製品を分解、塗装、改造しないでください。
製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えると破損、故障の原因となります。
- ◆センサーをエンジンの近くに取り付けないでください。
エンジンノイズで誤動作する原因となります。

(2)仕様1 センサ部及びコントロールボックス先端部検出側

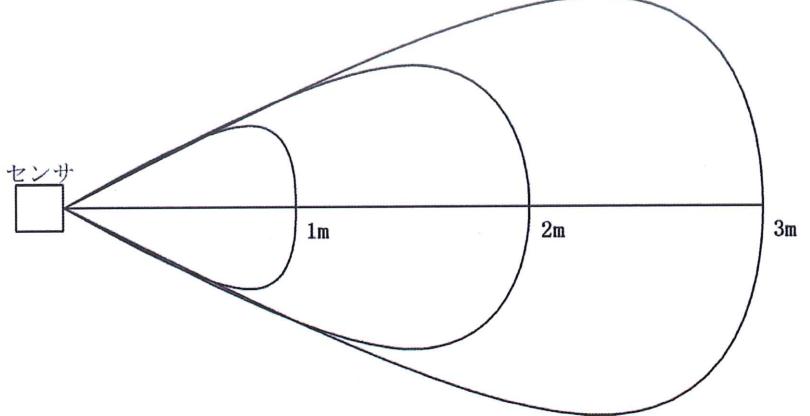定格電圧	バッテリ動作	動作電圧範囲	バッテリ動作
機能	感知距離は3m、2m、1mの3段階切り替えが可能で、障害物に近くと電子ブザー音で運転者に知らせます。 外部への有電圧出力機能を有しているので回転灯やブザー等の外部機器を接続することにより周辺にも報知することができます。		
センサーの感知範囲	 <p>動作温度範囲 $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ (但しセンサー部は氷結しないこと) 保存温度範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$</p>		
無線方式	ARIB STD-T67 特定小電力無線局(400MHz 帯)		
検出方式	超音波反射式		
消費電流	バッテリ満充電において、連続約 72 時間動作可能		

(3)仕様2 コントロールボックス運転席側

定格電圧	DC12V・24V	動作電圧範囲	DC9V～26V
機能	操作部 最大検知距離 (1m、2m、3m) ブザー音量 (小、切、大) センサ電源(入／切)……遠隔制御 表示部 先端部電圧低下(LED) 警報(LED)……障害物検知 応答(センサ電源制御による) 電源(LED)		
無線方式	ARIB STD-T67 特定小電力無線局(400MHz 帯)		
ブザー出力	95dBA Min. at 10cm		
検出方式	超音波反射式		
動作	最大検知距離3mの場合 ・2m～3m 範囲において検知した場合ブザー断続鳴動 ・1m～2m 範囲において検知した場合短いブザー断続鳴動 ・0.1m～1 m 範囲において検知した場合ブザー連続鳴動 最大検知距離 2mの場合 ・1m～2m 範囲において検知した場合ブザー断続鳴動 ・0.6m～1m 範囲において検知した場合短いブザー断続鳴動 ・0.1m～0.6 m 範囲において検知した場合ブザー連続鳴動 最大検知距離 1mの場合 ・0.8m～1m 範囲において検知した場合ブザー断続鳴動 ・0.6m～0.8m 範囲において検知した場合短いブザー断続鳴動 ・0.1m～0.6 m 範囲において検知した場合ブザー連続鳴動		
外部有電圧接続	外部に接続する機器は有電圧 400mA max(電源ケーブル内ヒューズ 1A 内蔵) ※ 電圧は供給電圧による。		
消費電流	ブザー出力動作時 DC24V 約 0.5A(外部接続無しの場合)		

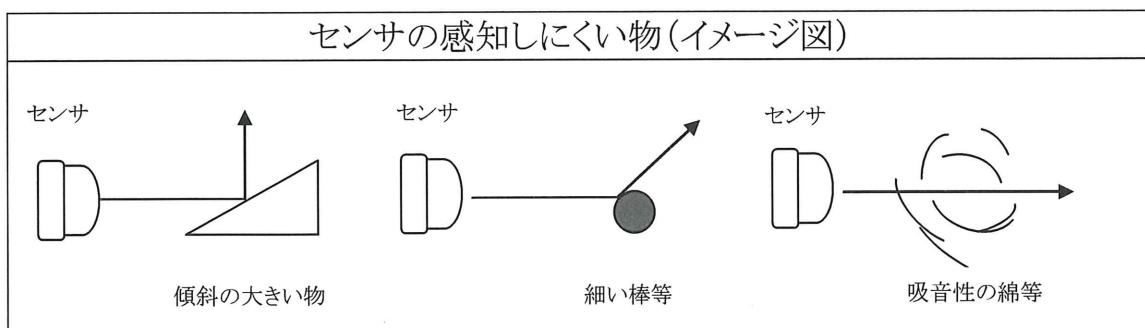

◆構成部品


製品を取り付ける前に中身の部品を確かめてください。

センサ(2mケーブル付き)	1個
コントロールボックス運転席側	1台
コントロールボックスブーム先端部検出側	1台
外部有電圧出力用ケーブル(5m)	1本
ニッケル水素電池専用充電器	1台
ニッケル水素電池	1個

※ コントロールボックスブーム先端部検出側内蔵バッテリは定期交換品です。

バッテリは当社純正品を使用してください。

(4)レイアウト図(配線図)

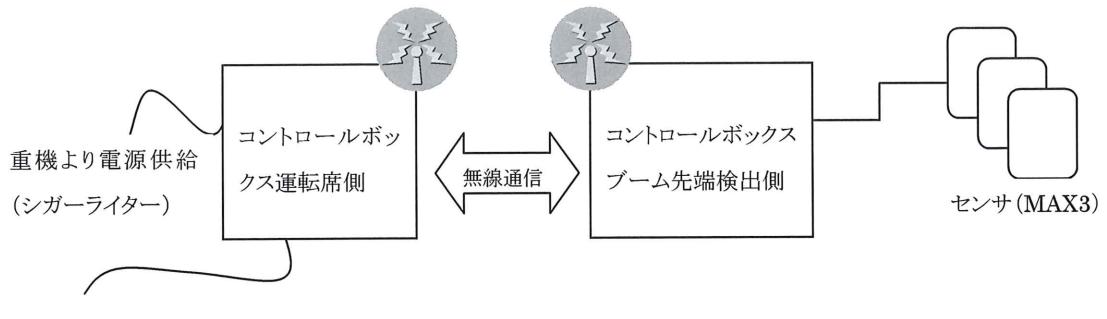

(5) 取付方法

注意

シガーライターへの接続は、各部品の設置及びコードの接続完了後に行ってください。感電などの事故を起こす恐れがあります。

①センサの取付

- ◆センサの落下を防ぐために取り付ける面とビスでしっかりと接続してください。
- ◆コード引きこみ部からの浸水しないよう設置してください。
- ◆コードを延長したり切断しないでください。センサの誤動作や故障の原因になります。
- ◆コードが垂れさがらないようコードクリップ等でしっかりと固定してください。
- ◆角度調整用のつまみは緩まないようしっかりと締めこんでください。

②コントロールボックスブーム先端部検出側の取付

- ◆ボックスの落下を防ぐために取り付ける面とビスでしっかりと接続(全箇所)してください。
- ◆万が一ビスが外れた場合の落下防止の対処を講じてください。
- ◆センサーコードのコネクターをコントロールボックスのカプラーに接続します。

③コントロールボックス運転席側の取付

- ◆コントロールボックスは、カウンターウェイト上の水平面に設置してください。
- ◆設置場所を移動させる時は強力なマグネットを使用しておりますので、取り付け部を破損させないよう注意してください。
- ◆電源接続のコードが垂れさがらないようにコードクリップでしっかりと固定してください。

(6) 動作確認

注意

センサの感知範囲や動作の確認は車両を動かして行わないでください。思わぬ事故につながる原因になります。
確認するときは車両のエンジンを止め、障害物(例:人体等)を車両に近づけて確かめてください。
センサの感知範囲や動作の確認を長時間行うとバッテリの消耗が激しくなります。
仕様に示す障害物までの距離はセンサとの距離です。重機との距離はセンサ取り付け場所により変わります。取付後、必ず感知範囲を確かめてください。また、感知範囲は周囲環境及び風や温度などにより変動しますのでご注意ください。

(7) 製品の質量

センサ部 	質量 150g(取付金具ケーブル類含む) 外形寸法 W 35mm × H 60mm × D 30mm (取付金具ケーブルは含まず)
---	---

コントロールボックス ズーム先端検出部 	質量 1500g(バッテリ含む) 外形寸法 W 110mm × H 260mm × D 75mm (取付金具, 突起物は含まず)
---	--

コントロールボックス 運転席側 	質量 450g(取付マグネット含む) 外形寸法 W 150mm × H 40mm × D 110mm (マグネット, 突起物含まず)
---	--

ニッケル水素電池 専用充電器 	質量 150g(ケーブル除く) 外形寸法 W 115mm × H 65mm × D 25mm
--	---



コントロールボックス運転席側



コントロールボックスブーム先端検出部




センサ部(2mケーブル付き)



ニッケル水素電池専用充電器 DC24V
充電電圧／電流 9～18V 2A



ニッケル水素電池

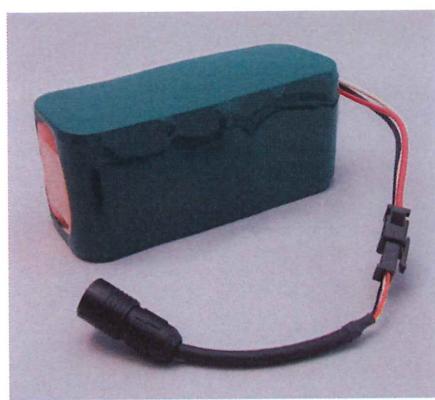

付属ケーブル(5m)



(8) 始動手順

コントロールボックススーム先端検出部内部のバッテリの接続の正常を確認してください。

センサの取付が適切か確認してください。

※ 方向や角度

・センサの最大感知距離の設定が正しいか？

(1m ⇄ 2m ⇄ 3m)

・ブザーの音量は適切か？(大 ⇄ 切 ⇄ 小)
確認してください。

コントロールボックス運転席側の電源ケーブル
が接続されていることを確認し、メインSWをON
にし、電源を投入します。

センサ電源SWをONにし、応答LEDが点灯す
ることを確認してください。

検知エリアに障害物があり警報が正常に出力さ
れることを確認してください。

・電源が投入されない場合ケーブル内
のヒューズが切れていないか確認して
ください。

・センサ応答 LED、先端部電圧低下
LEDが点滅状態の場合、先端部の
バッテリ接続又は機器の状態を確認し
てください。

・無線IDが一致しているか確認してく
ださい。

応答 LED が点灯しない場合、無線環
境が悪いか、先端部の電源がOFFまた
はバッテリ異常を確認してください。

障害物が検知エリアにあるのに警報が
出力されない場合、使用を停止し、セン
サ部の点検及び交換を実施してく
ださい。

・始業前点検を必ず実施してください。

・異常と思われる動作及び表示を発見した場合は、速やかに使用を
中止し、弊社へ問い合わせをしてください。

・バッテリは使用開始前に十分充電して使用してください。

・先端部電圧低下LEDが点灯したら、バッテリを充電してください。
LED点灯から正常動作維持時間は約2時間です。

(9) 終了手順

作業が終了したら、センサ電源をOFFにしてください。

先端部電圧低下LEDが消灯していることを確認してください。

点灯している場合は、速やかにバッテリを充電してください。

(10) 取り外し手順

機器を取り外す際には、必ず個々の電源をOFF状態及び電源ケーブルを取り外してから機器を取り外してください。

株式会社つくし工房

〒175-0092 東京都板橋区赤塚 3・31・7

TEL03-3977-3333

FAX03-3938-3288